



Niederschlagsensoren

Verdrahtung für den DL2 Logger (siehe auch im Originalmanual unter Punkt 8)

Sensor	Logger	
grün	CH 61+	Zählereingang
gelb	CH 61GND	Zählereingang Masse
weiß		Anschluß Netzgerät oder Trafo 24 V+DC oder 24VAC
braun		Anschluß Netzgerät oder Trafo 24 V -DC oder 24VAC
Schirm	GND	Masse

Konfiguration des DL2e-Loggers

Zur korrekten Messung muß der richtige Conversion-Faktor eingegeben werden, hierzu muß wie folgt vorgegangen werden:

- Software aufrufen
- *Configuration* wählen
- *Edit* wählen, es erscheint das übliche *spread-sheet*

Gewünschten Analog-Kanal wählen

Drücken Sie nun gleichzeitig [STRG] und [-->]. Sie gelangen in den Werte-Editor

RG50	code	signal	base	Eng.unit	Conv.fact	offset	min	max
	RG2	c	count	mm	10	0	0	Richtet sich nach dem Meßintervall

- Mit [F4] können Sie den Sensorcode abspeichern.